


改善箇所説明図

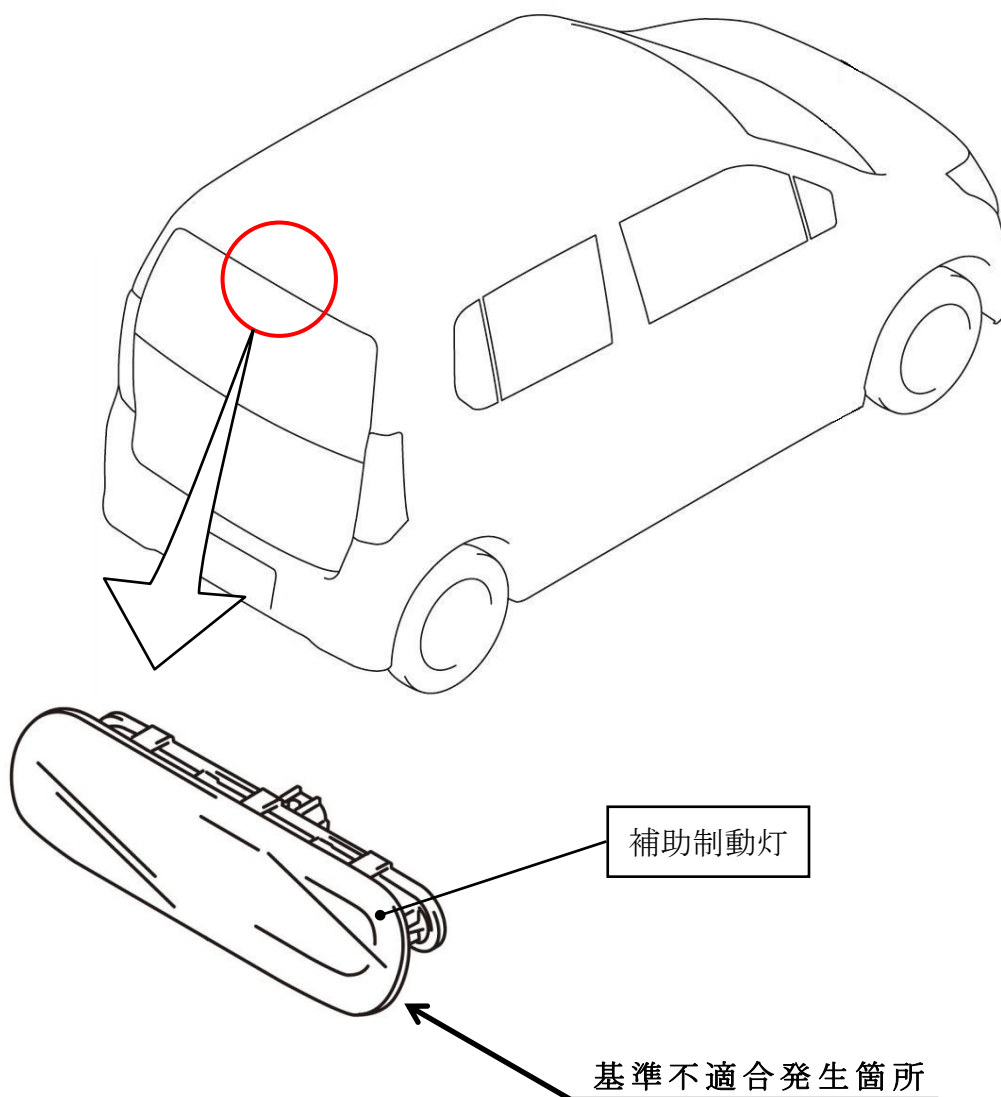

補助制動灯において、LED素子内部の電気基板の設計が不適切なため、電気基板が腐食し導通不良を起こすものがある。そのため、そのまま使用を続けると、補助制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、補助制動灯を対策品に交換する。

識別：IDプレートに青色のシールを貼付する。

注：□ は、交換する部品を示す。