


改善箇所説明図

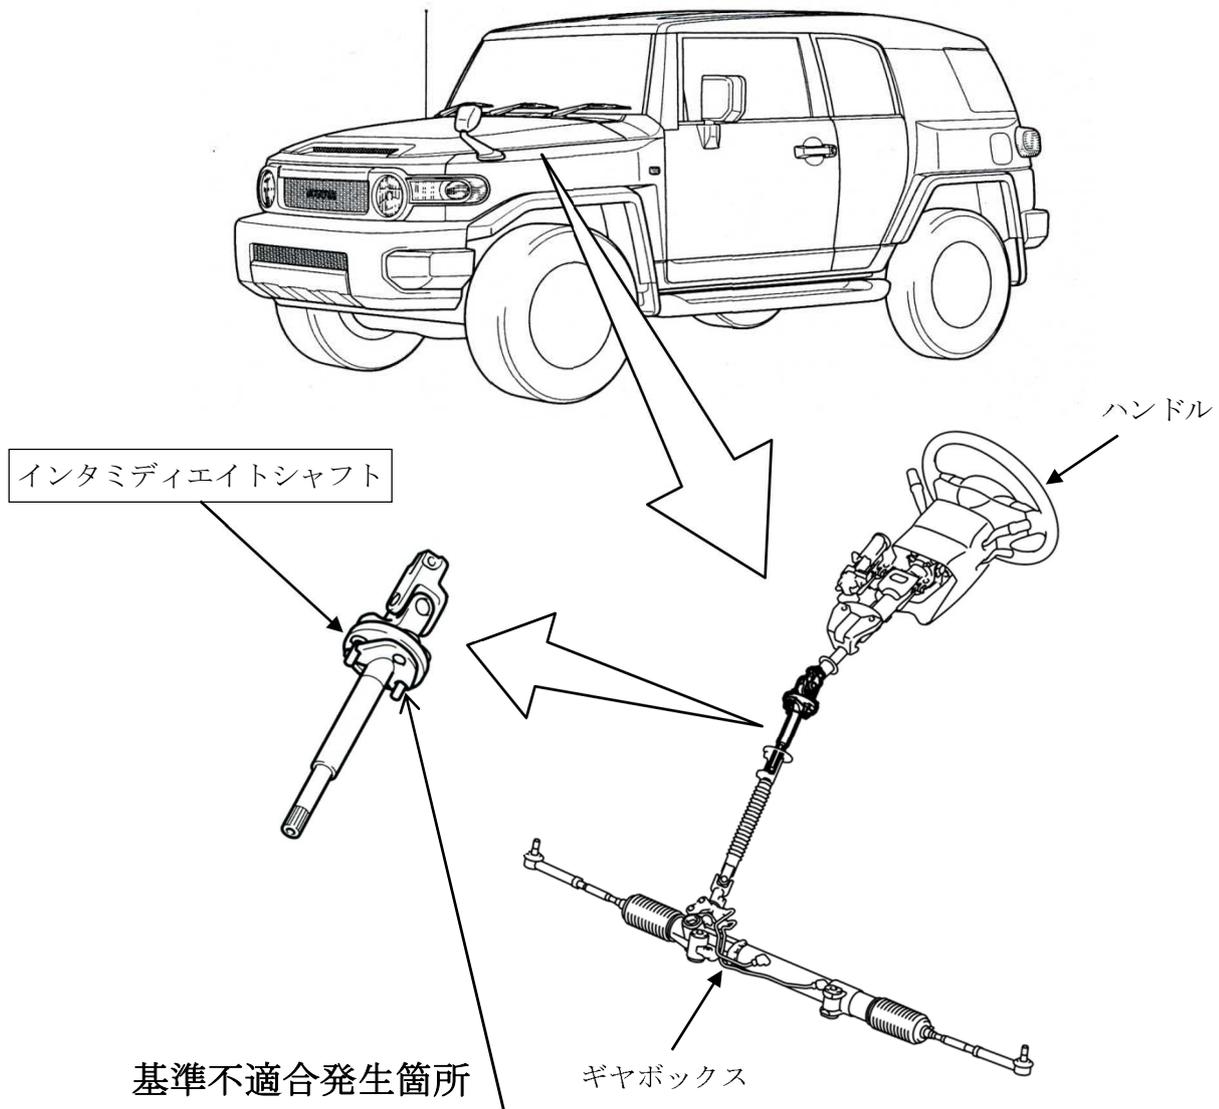

注： は交換部品を示す。

かじ取装置において、ハンドルとギヤボックスをつなぐ連結軸（インタミディエイトシャフト）の溶接設備の設定位置が不適切なため、連結軸の接合部に溶接不良のものがあ。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該接合部が破損し、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、インタミディエイトシャフトを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン下に黄色ペイントを塗布する。