
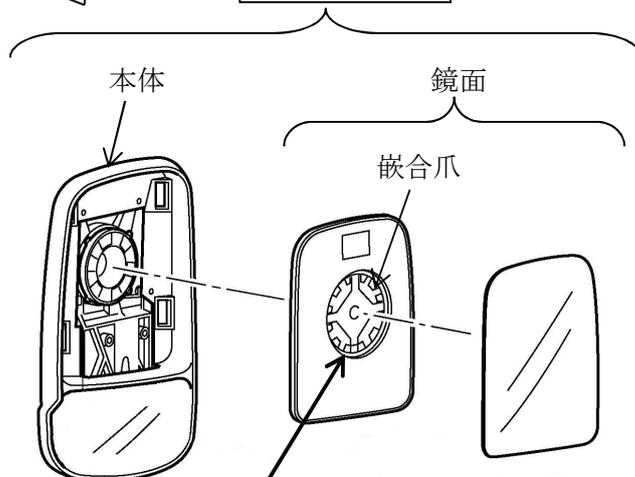


改善箇所説明図 3

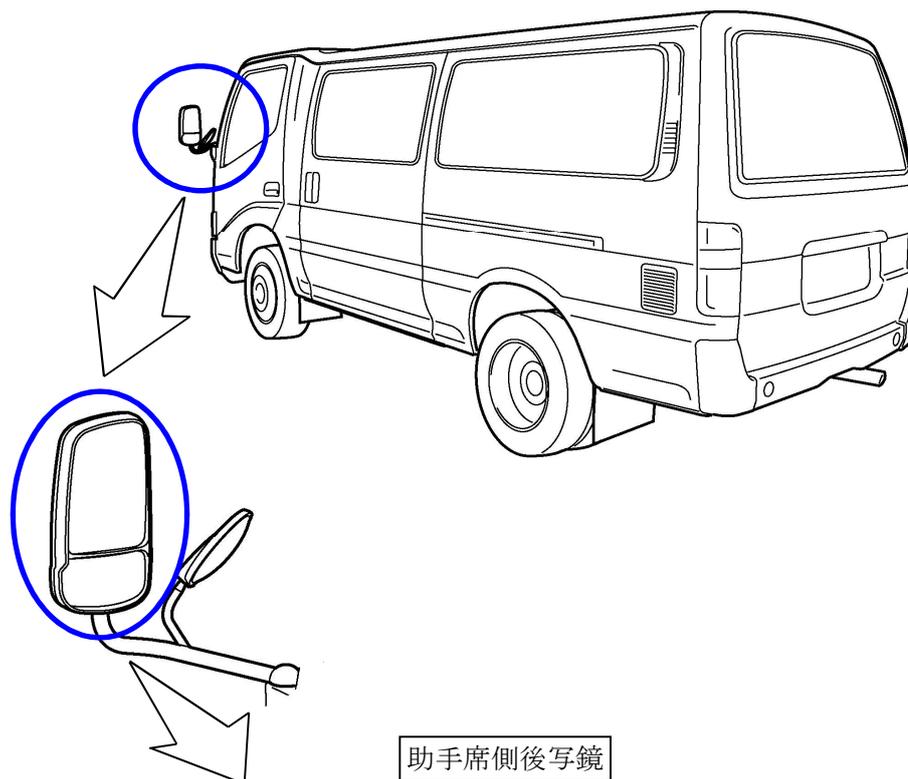

基準不適合発生箇所

注: 内は交換部品を示す。

3. ルートバンの助手席側手動鏡面調整式の後写鏡において、鏡面と本体の固定方法が不適切なため、走行振動等により鏡面と本体の嵌合爪が摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、嵌合爪が折損し、最悪の場合、鏡面が脱落して、後方の交通状況等が確認できないおそれがある。

改善の内容

3. 全車両、助手席側後写鏡を対策品に交換する。

識別:改善済車両には車両型式打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。