


改善箇所説明図①

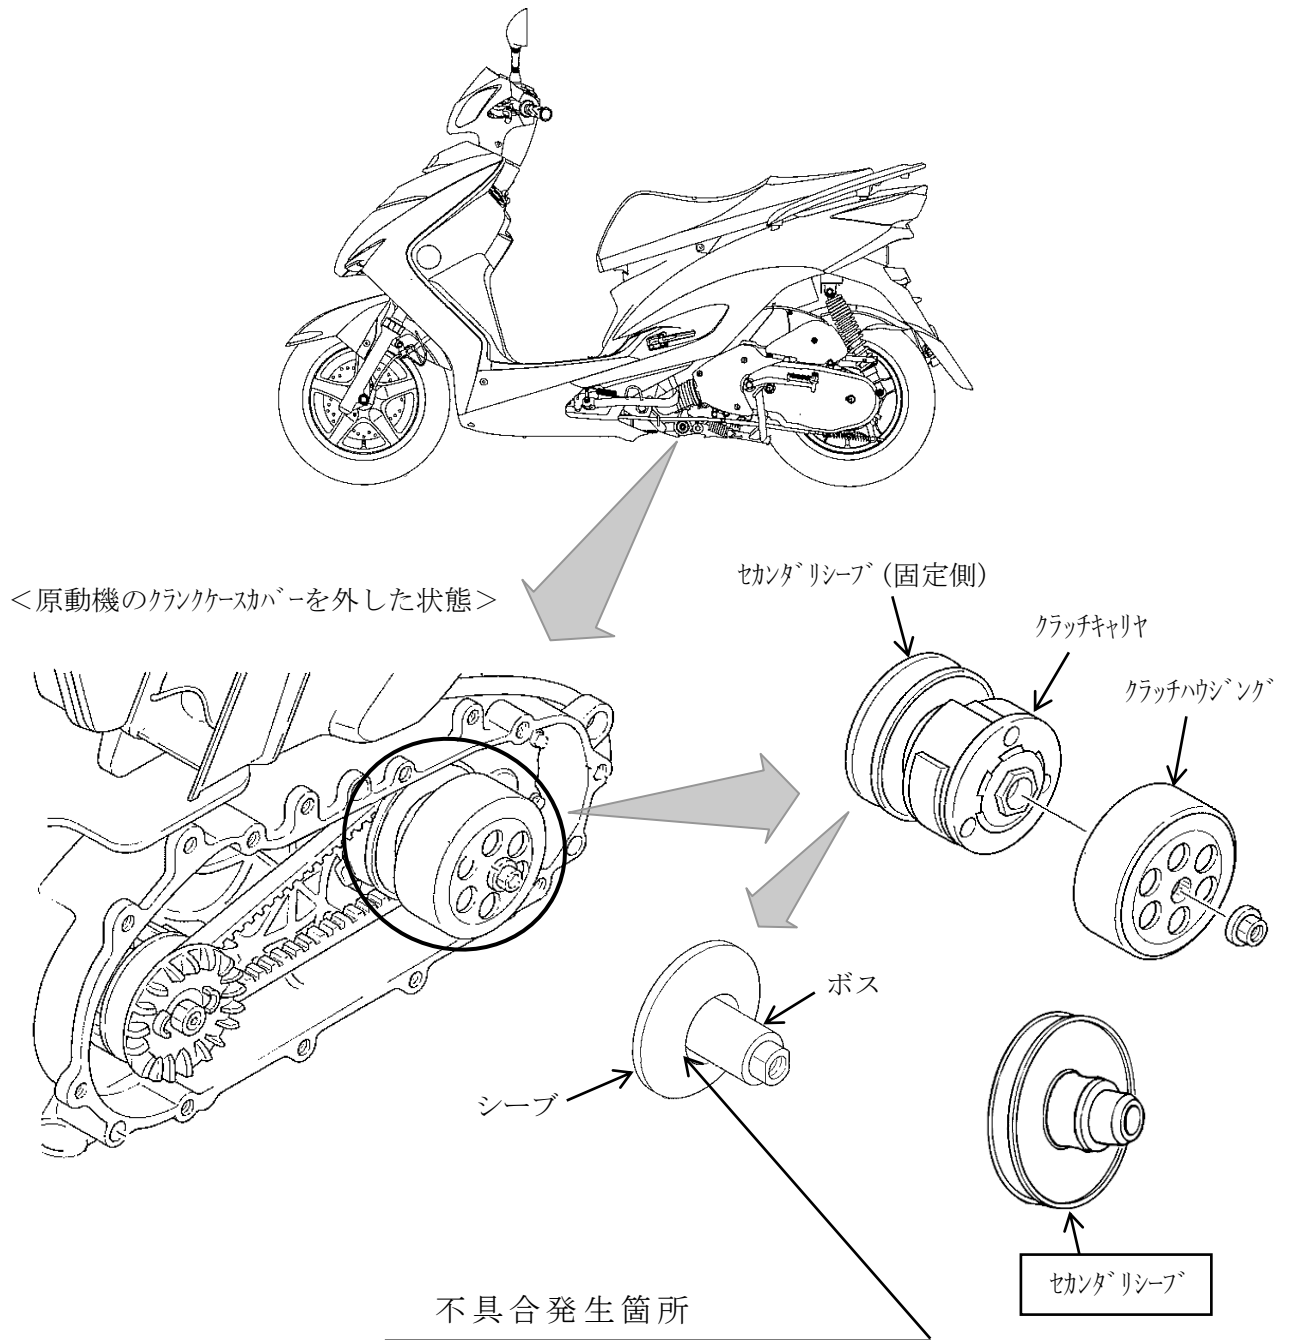

動力伝達装置において、セカンダリシープ(固定側)のシープとボスの溶接が不適切なため、溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、走行条件によって溶接部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、溶接部がはがれ動力が伝達できず、走行不能となるおそれがある。

改善の内容：全車両、セカンダリシープを良品と交換する。

識別：エンジブラケット左側に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。