


改善箇所説明図

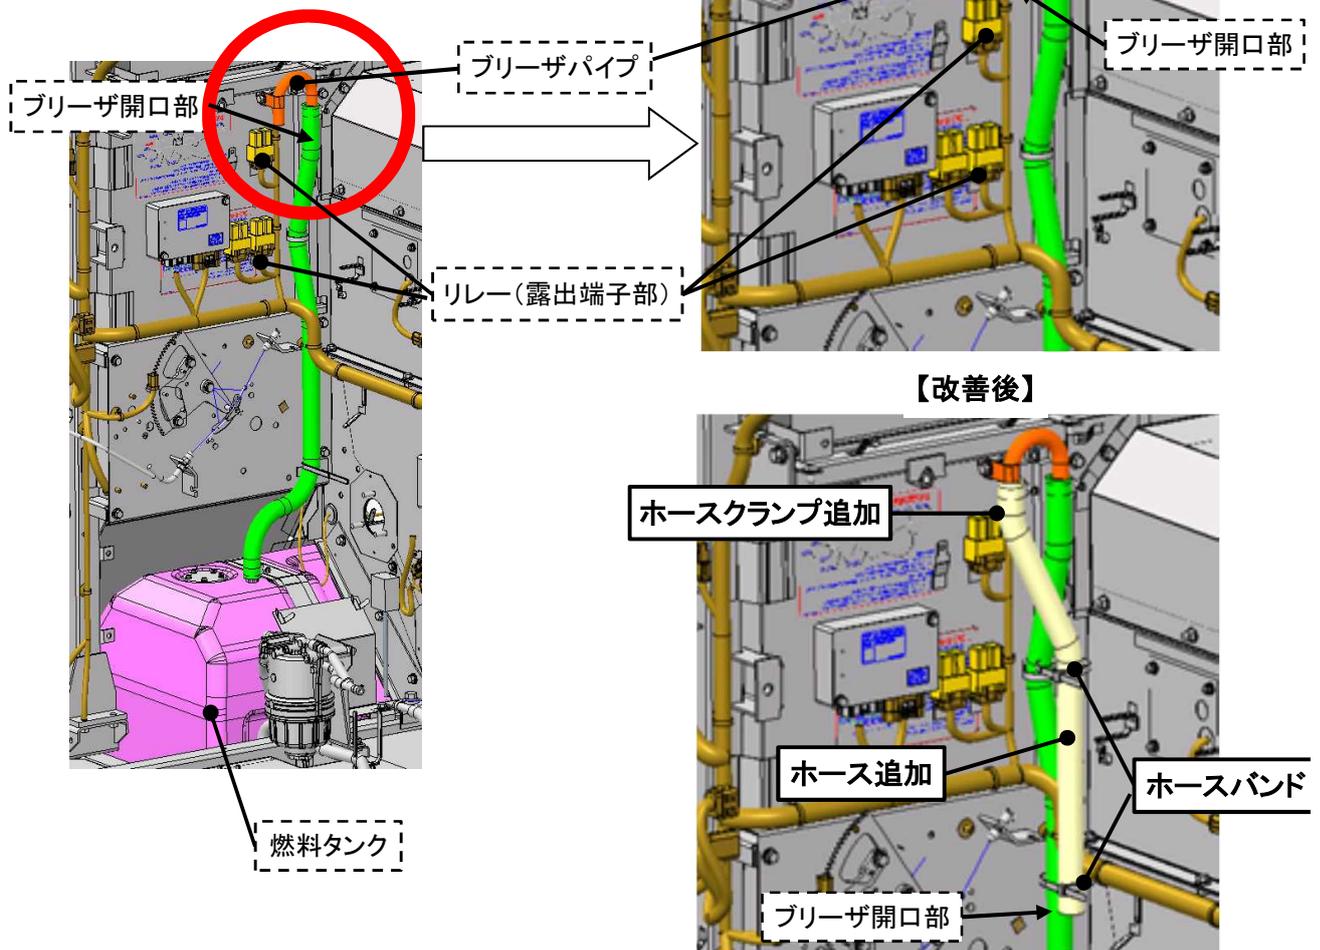

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車の燃料装置において、燃料タンクのブリーザの取り回しが不適切なため、ブリーザの開口部の位置が露出端子から200mm未満にあり、保安基準に適合しない。

改善内容

全車両、燃料タンクのブリーザパイプにホースを追加する。

は追加部品を示す。

識別

追加ホースにて識別する。