



改善箇所説明図

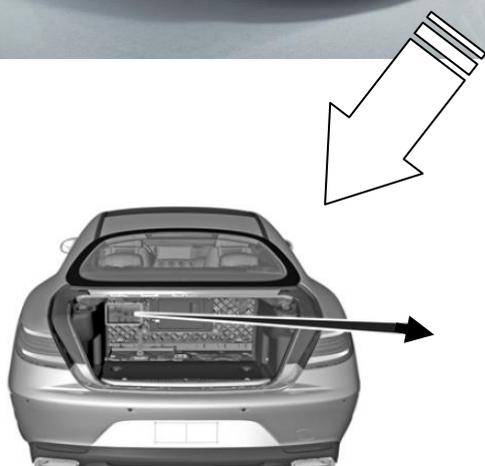

基準不適合箇所

コントロール
ユニット

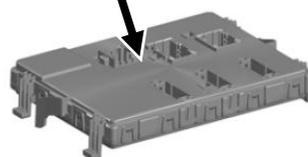

シートベルトフィーダ

注： は、書き換えを行う部品を示す

前席左右のシートベルトにおいて、シートベルトフィーダ用コントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、シートベルトフィーダが正しく作動しないことがある。そのため、シートベルトフィーダが適切な位置で停止せず、乗員の拘束が不十分となり、乗員が過度の傷害を負うおそれがあるほか、シートベルトプリテンショナーが作動するとシートベルトフィーダが破損し、破片で乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、シートベルトフィーダ用コントロールユニットの制御プログラムを書き換える。