


改善箇所説明図

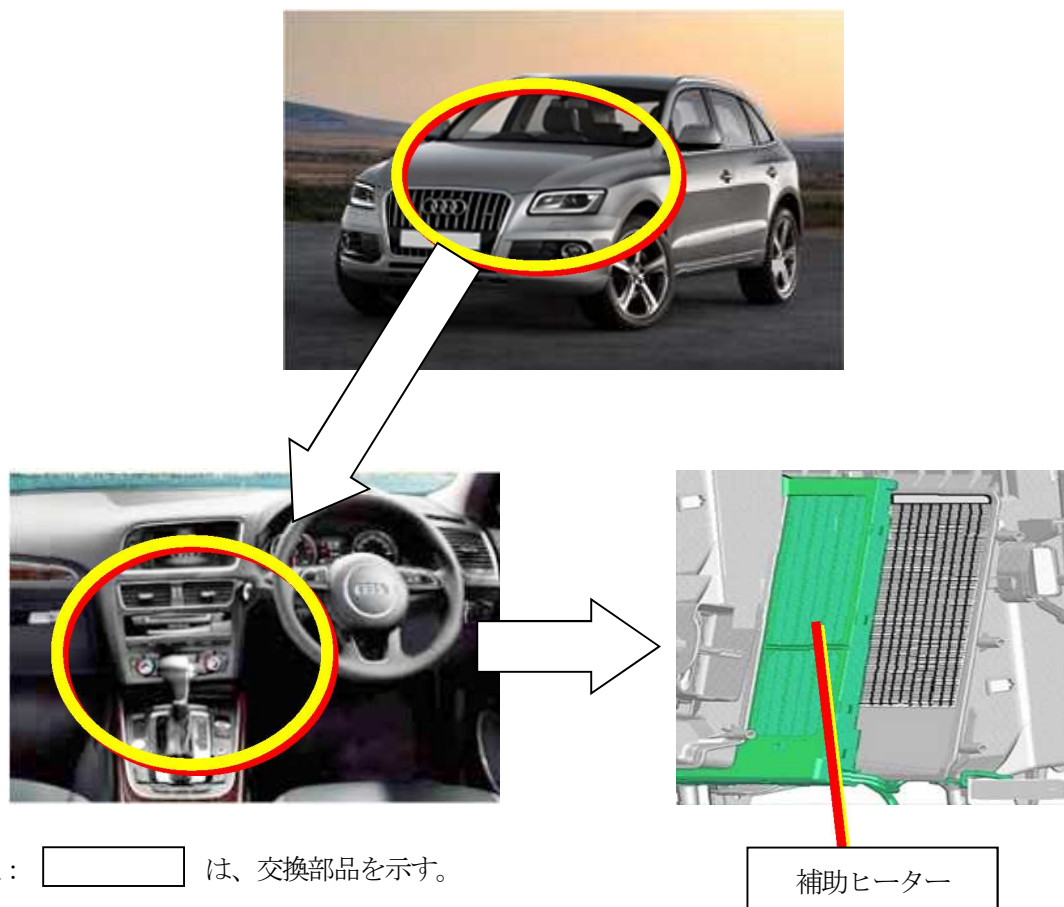

基準不適合発生箇所

エアコンユニットにおいて、補助ヒーターの製造が不適切なため、配線接続部（コネクター）の端子部が腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電気抵抗が大きくなり、当該端子部が発熱して発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、補助ヒーターを良品に変更する。

識別：車両識別プレートの下側に、桃色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2601 補助ヒーターの改修」と記入する。