


改善箇所説明図

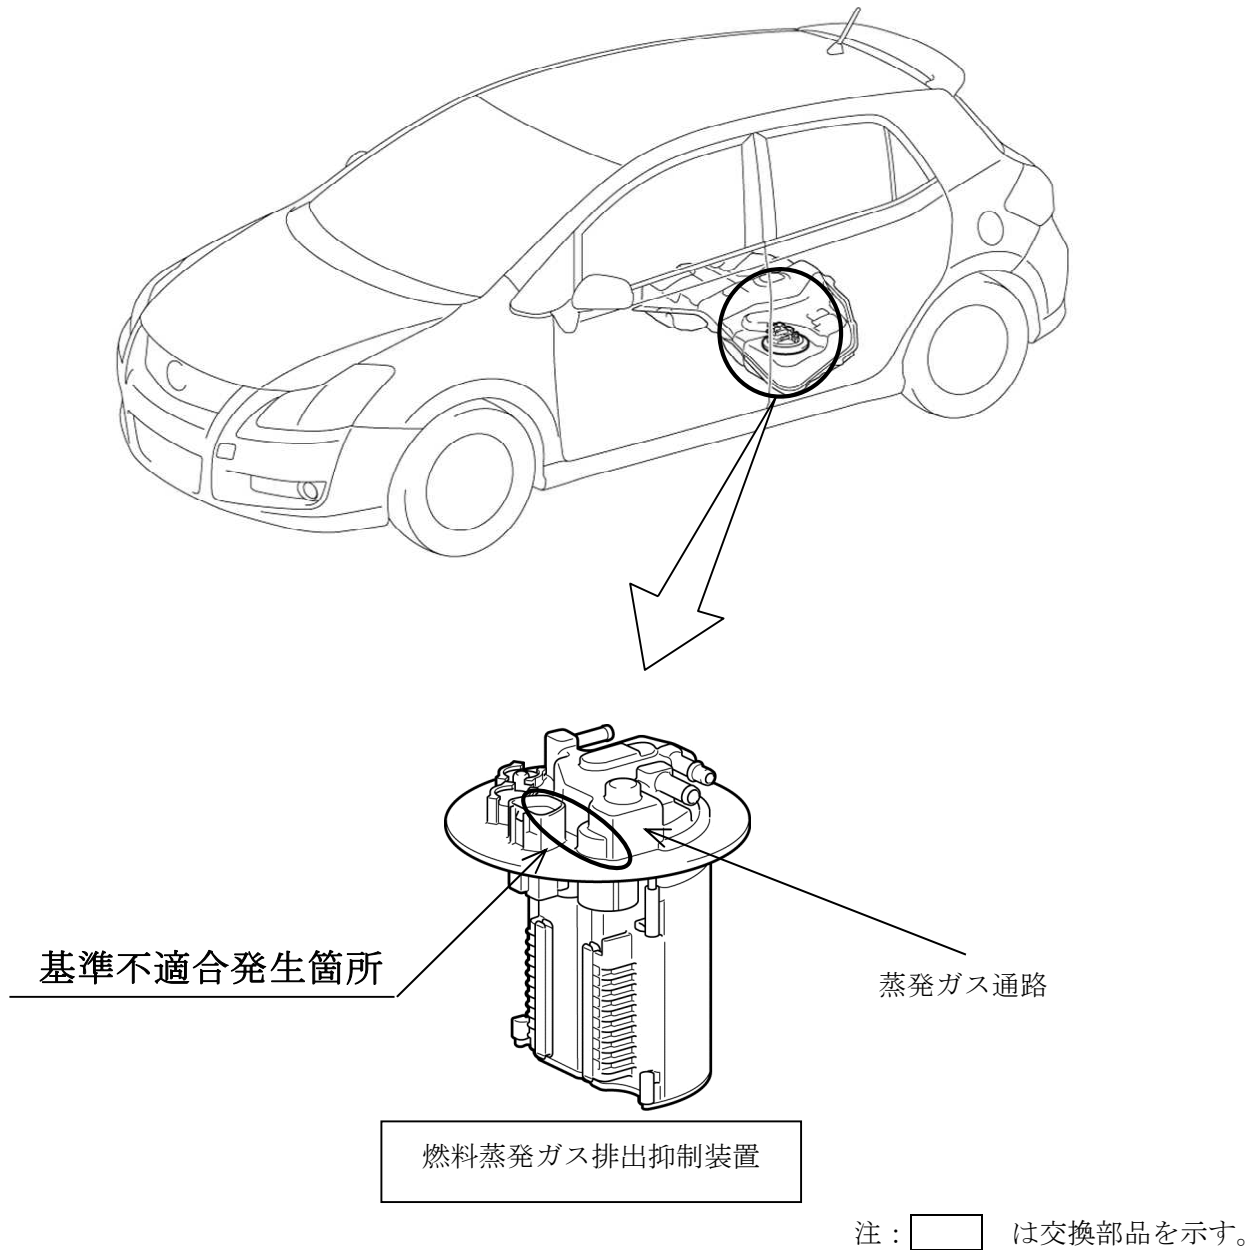

燃料蒸発ガス排出抑制装置において、蒸発ガス通路端部（樹脂製）の強度が不足しているため、燃料による膨潤等で亀裂が発生することがある。そのため、長期間使用を続けると亀裂が貫通し、燃料が漏れて、燃料臭がするおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料蒸発ガス排出抑制装置を対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン後1桁目上部に黄色ペイントを塗布する。