



## 改善箇所説明図

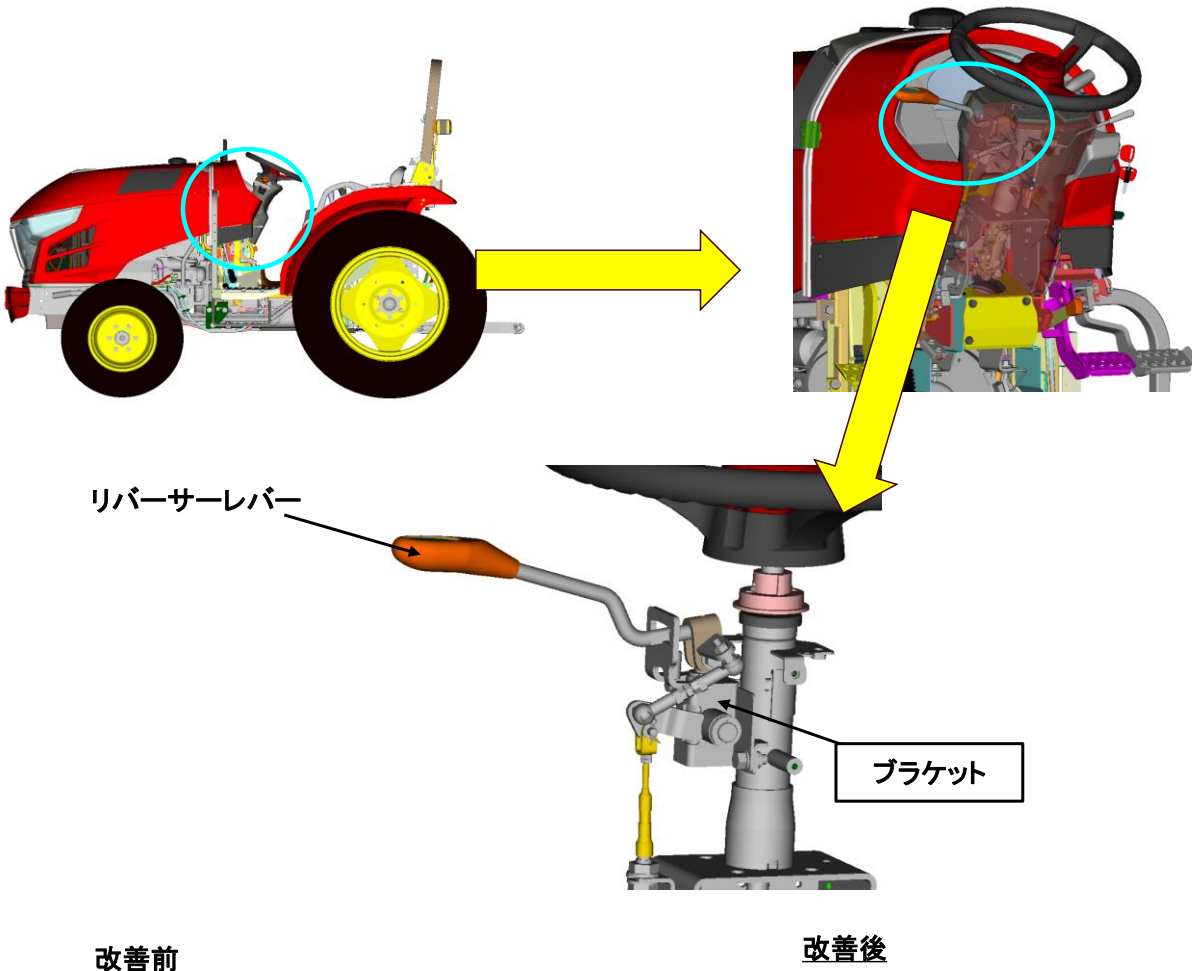

改善前

改善後

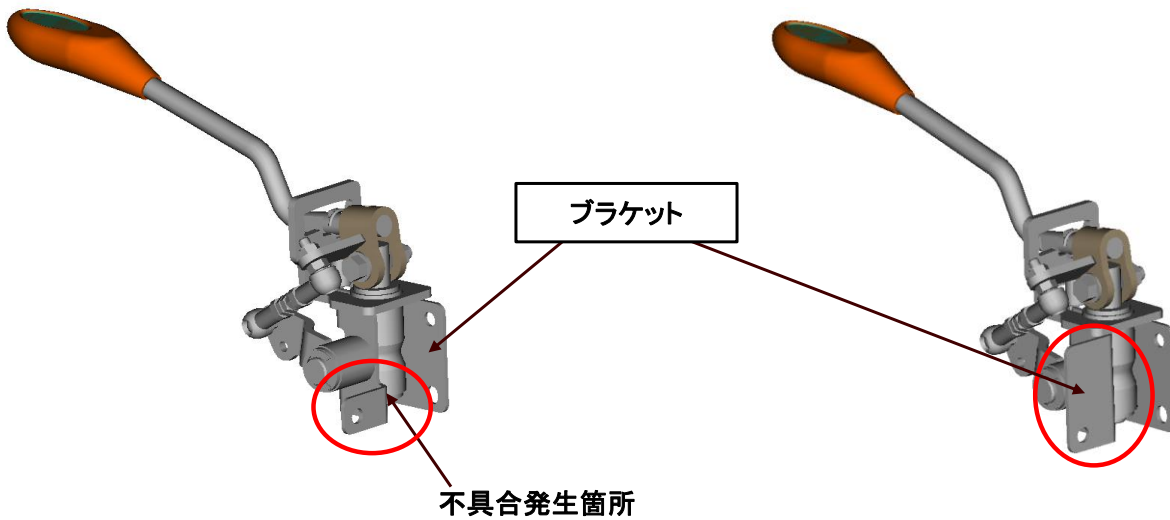

### 不具合発生箇所

農耕トラクタのリバーサーレバーのブラケットにおいて、形状が不適切なため、当該ブラケットの強度が不足している。そのため、レバーの繰り返し操作により当該ブラケットが破損し、レバーを支持できず、最悪の場合、レバーを操作しても前後進の変速ができなくなるおそれがある。

### 改善内容

全車両、ブラケットを対策品に交換する。

□ は、交換部品を示す。

### 識別

リバーサーレバーのブラケットの形状で識別が可能