
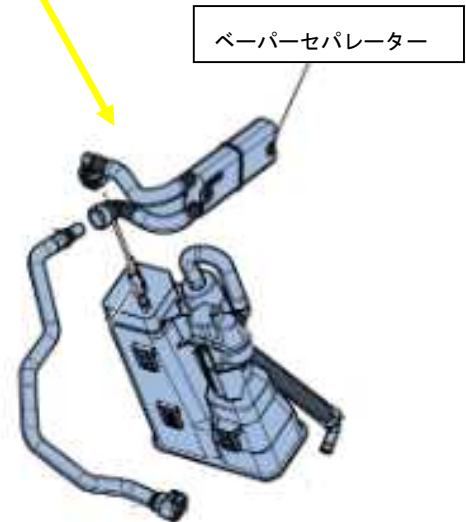


改善箇所説明図

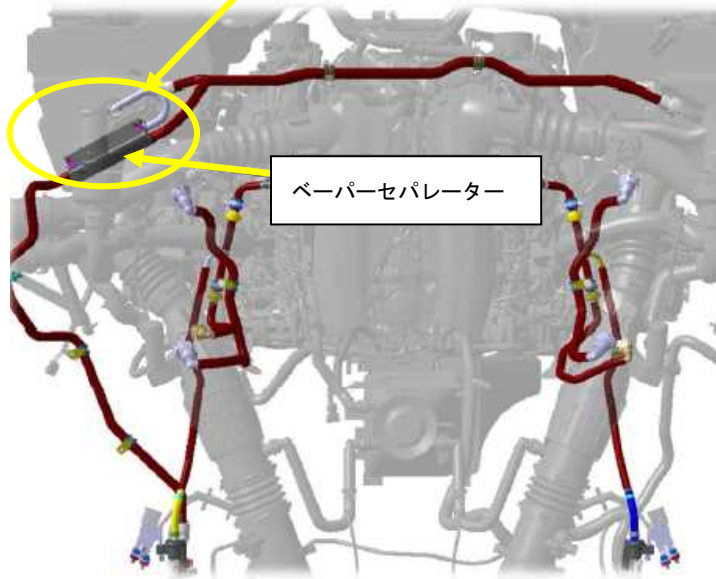

不具合の内容

燃料蒸発ガス発散防止装置において、蒸発した燃料を液体と気体に分離するベーパーセパレーターの接合が不適切なため、接合部の強度が不足しているものがある。

そのため、そのまま使用を続けると当該接合部が剥離し、燃料蒸発ガスが漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ベーパーセパレーターを良品に交換する。

注： は交換する部品を示す。車種によって装着位置が異なります。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。