
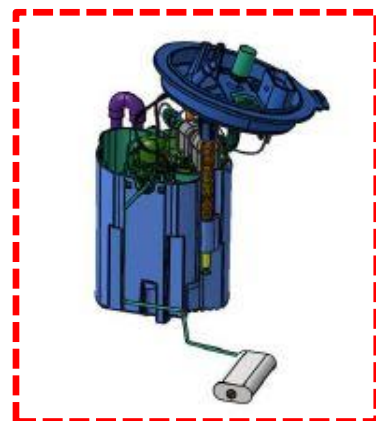



## 改善箇所説明図



 は、対策する部品を示す

燃料ゲージ付き燃料ポンプ

### 不具合の内容

燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージ付き燃料ポンプにおいて、使用環境の検討が不十分なため、外気温などの影響により燃料タンクが膨張した際に当該ポンプが傾くことがある。そのため、燃料の残量を正しく検出できなくなる、または燃料を供給できなくなり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、燃料ゲージ付き燃料ポンプを対策品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「20AZ、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

