


## 改善箇所説明図

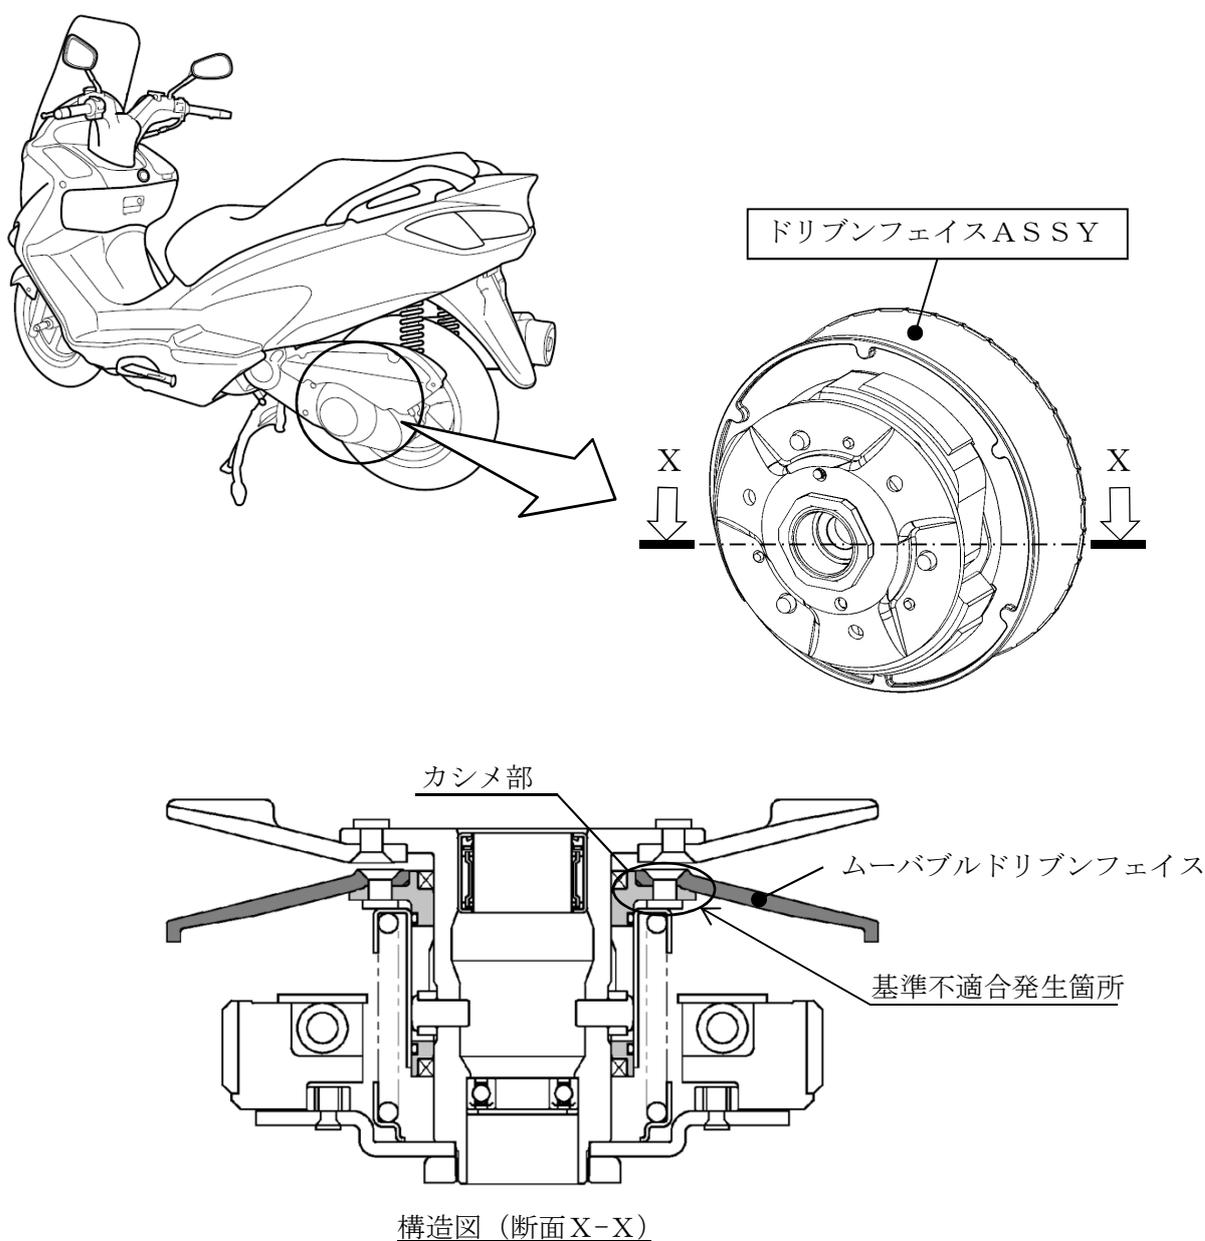

動力伝達装置のムーバブルドリブンフェイスにおいて、当該フェイスのカシメ締結が不適切なため、カシメ部にガタが生じている。そのため、加速時にカシメ部に過大な応力が生じ、最悪の場合、当該フェイスが破損して走行不能になるおそれがある。

### 改善内容

全車両、ドリブンフェイスASSYを良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：車わく（車台番号打刻位置付近）に緑色のシールを貼付する。