


# 改善箇所説明図

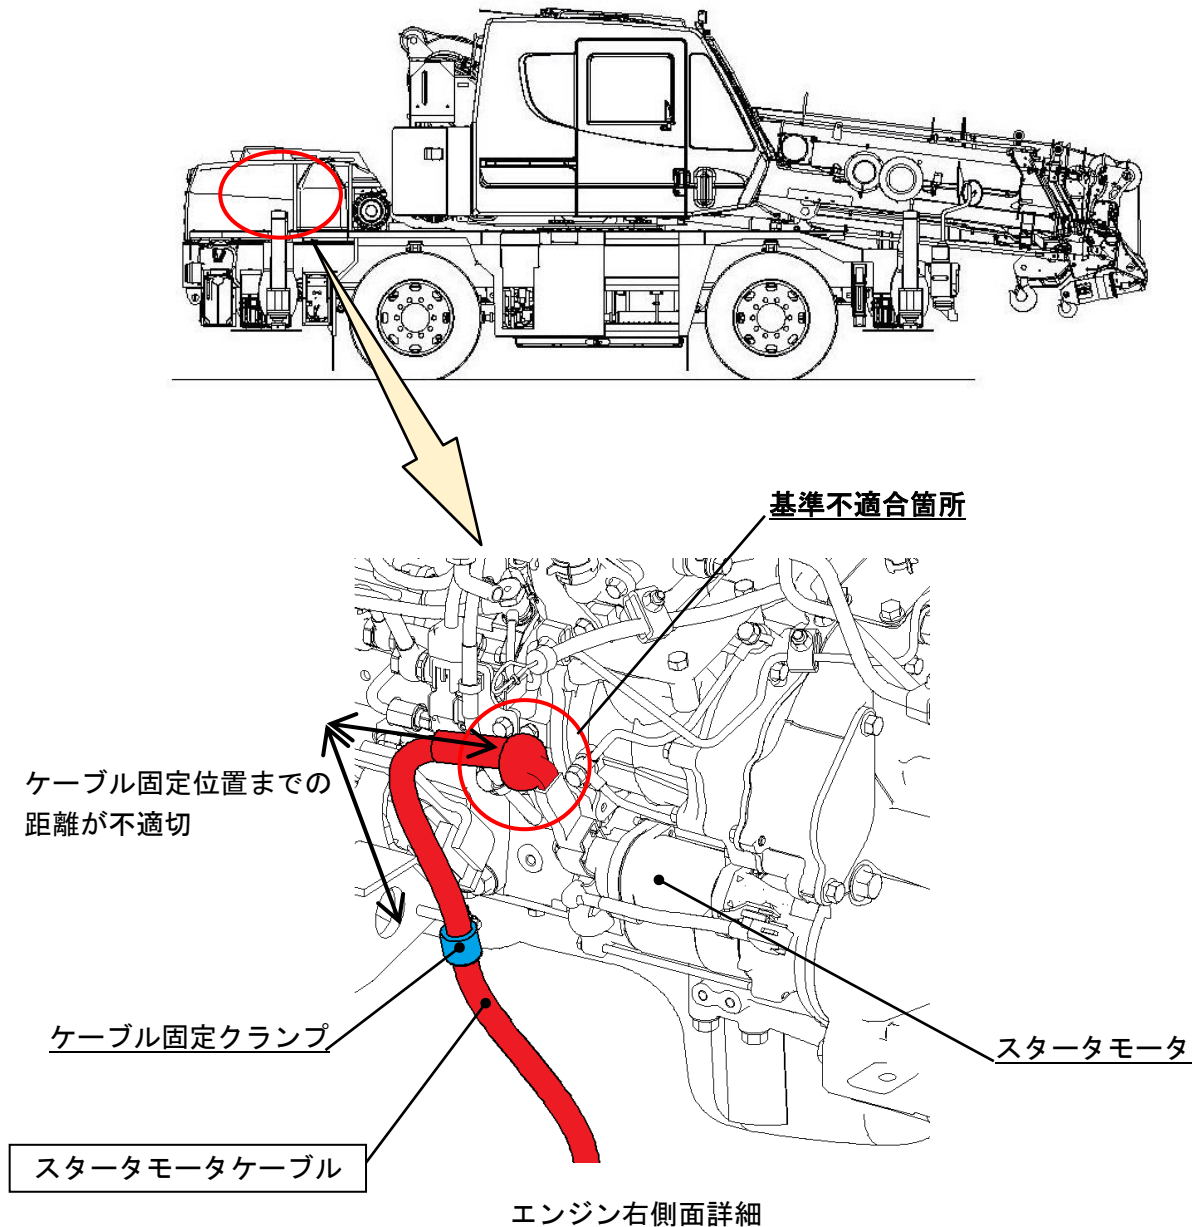

（ホイール・クレーンのスタータモータケーブルにおいて、取付指示が不明確なため、当該ケーブルが適切な位置に固定されていないものがある。そのため、ケーブル端子に曲げ負荷がかかり、エンジン振動等によりケーブル端子部が折損してエンジンが始動できなくなるおそれがある。）

## 改善の内容

全車両、スタータモータケーブルの取付状態を確認し、不適切な場合はケーブルを新品に交換して適切に取り付ける。

注：□ は、交換する部品を示す。