


改善箇所説明図

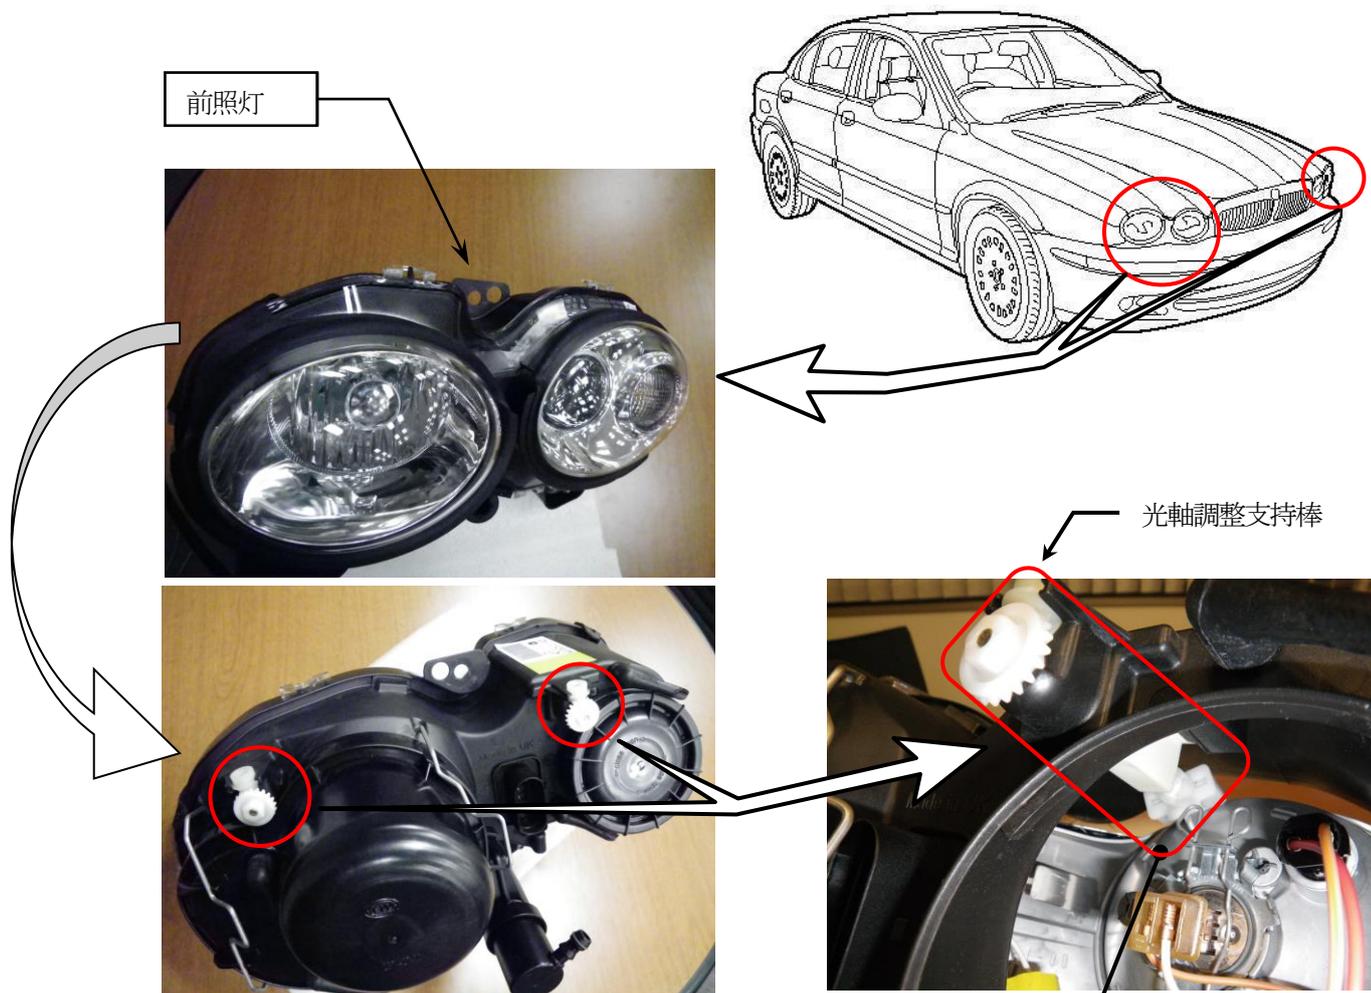

基準不適合発生箇所

前照灯の光軸調整支持棒の材質が不適切なため、強度が不足している。そのため、走行振動等により当該支持棒が折損し、前照灯の光軸が下を向くおそれがある。

改善の内容

全車両、当該前照灯アセンブリを対策品に交換する。

識別：左前照灯ハウジング上部に黄ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。