


## 改善箇所説明図

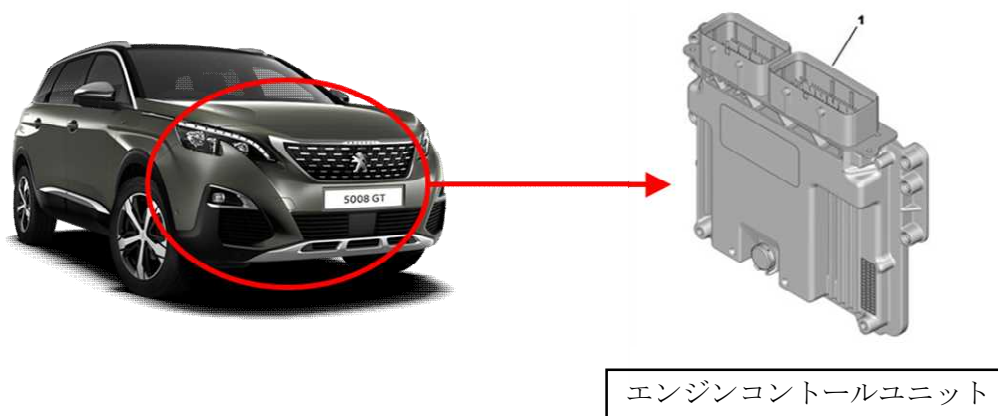

注：  は更新するソフトウェア搭載箇所を示す

### 不具合の内容

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、長時間市中走行した後に急激な加速をした際、尿素SCRシステムが正常に作動していないと誤診断し、警告灯が点灯するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

### 識別

車台番号打刻の下段左側に白ペイントを塗る。