
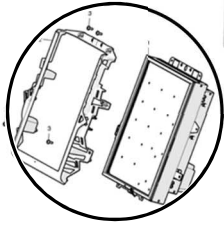


改善箇所説明図

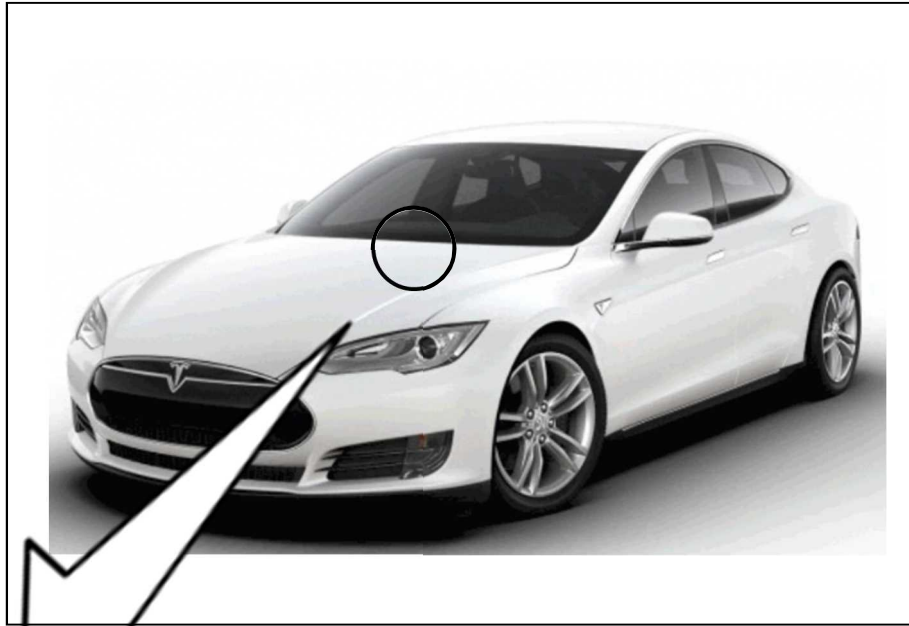


マルチメディアカード

基準不適合発生箇所

メディアコントロールユニット内部のマルチメディアカードにおいて、耐久性の検討が使用が想定される車両の期間に対し不十分なため、書込／消込回数が限度を超え劣化し、タッチスクリーンが表示されなくなることがある。そのため、デフロスタの機能にアクセスできなくなる、または方向指示器が作動しなくなる等のおそれがある。

改善の内容

全車両、ソフトウェアを最新の状態に更新し、マルチメディアカードを対策品に交換する。

 は、交換部品を示す。

識別：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、ステッカー（外-3169）を貼付する。