


## 改善箇所説明図

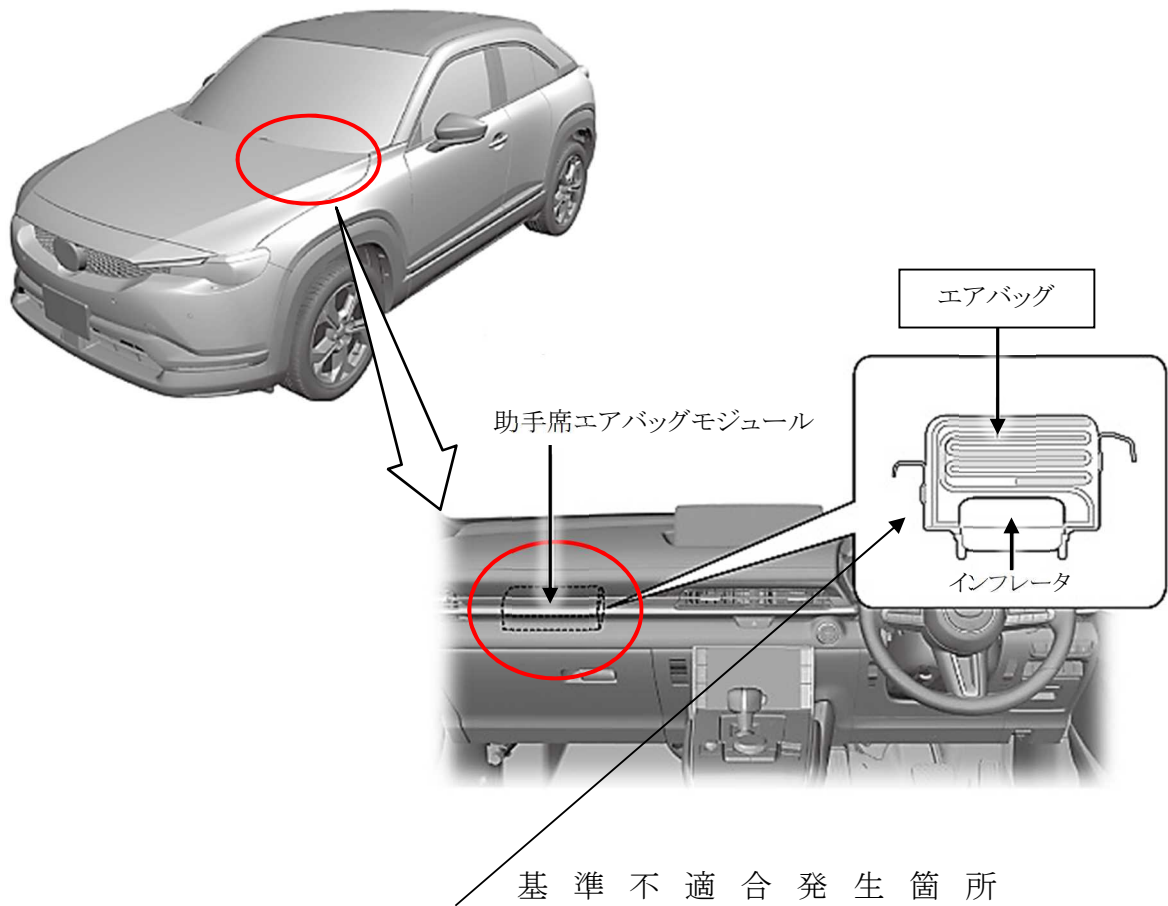

助手席エアバッグにおいて、バッグの折り畳み方法が不適切なため、正しく折り畳みできていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが作動した際にバッグの縫製部が裂けて正常に展開せず、乗員保護性能が低下するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、助手席エアバッグを良品に交換する。

識別：左リヤ・ドア・アッパ・ヒンジ取付けボルト（下側）に黄ペンを塗布する。

注)  は、交換する部品を示す。