


## 改善箇所説明図

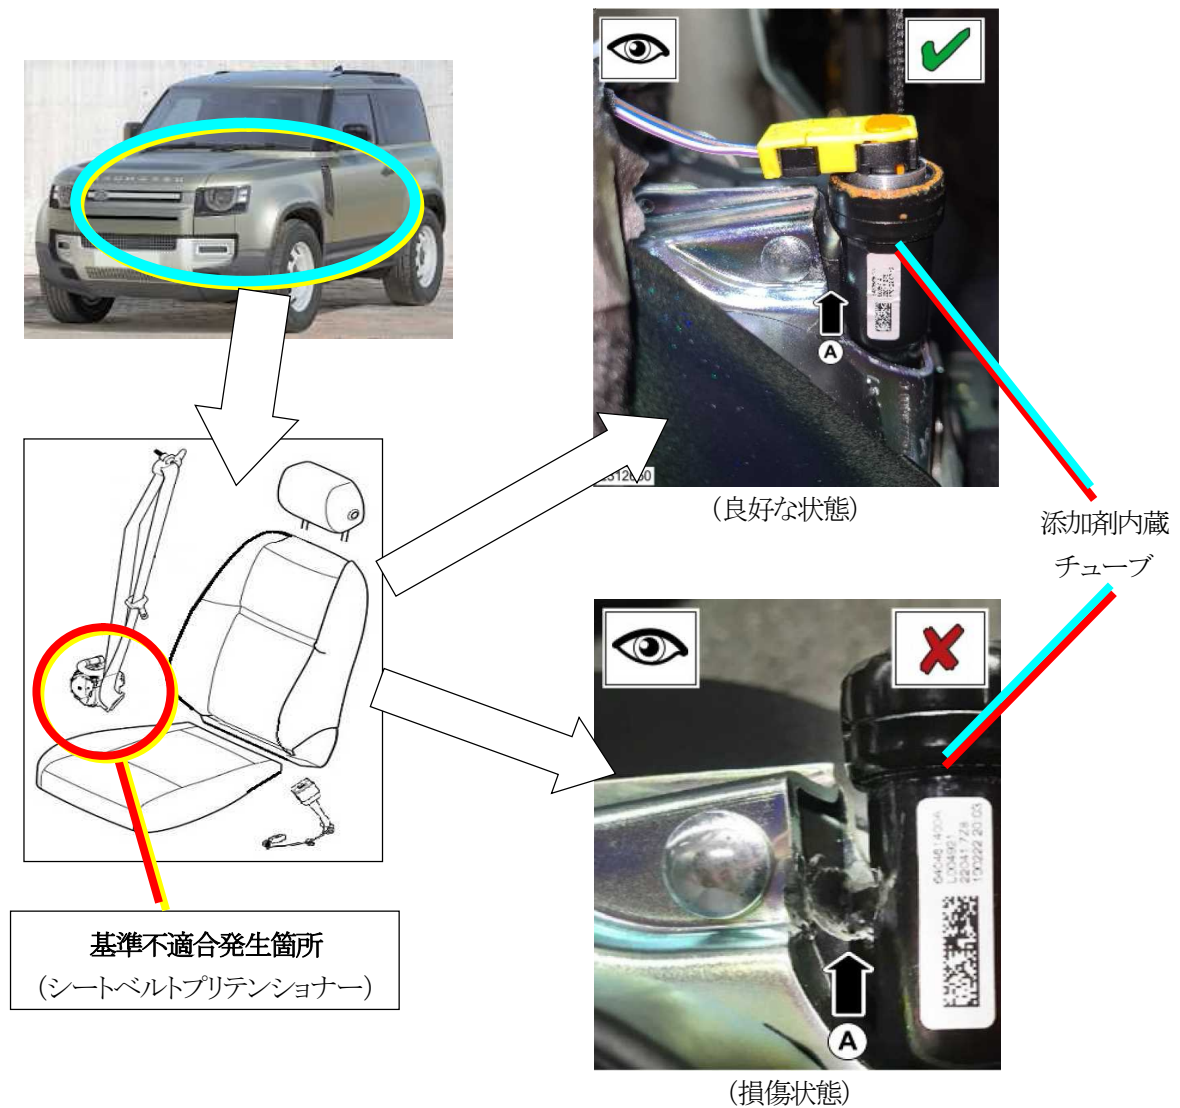

注：  は、装着部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

運転席及び助手席シートベルトプリテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が内蔵されているチューブが損傷しているものがある。そのため、事故による展開時にシートベルトの弛みを巻き取ることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

### 改善の内容

全車両、運転席及び助手席シートベルトプリテンショナーを点検し、当該チューブが損傷しているものはシートベルトアセンブリを良品に交換する。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに黒ペイントを塗布する。