


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ステアリング ホイール エレクトロニクス

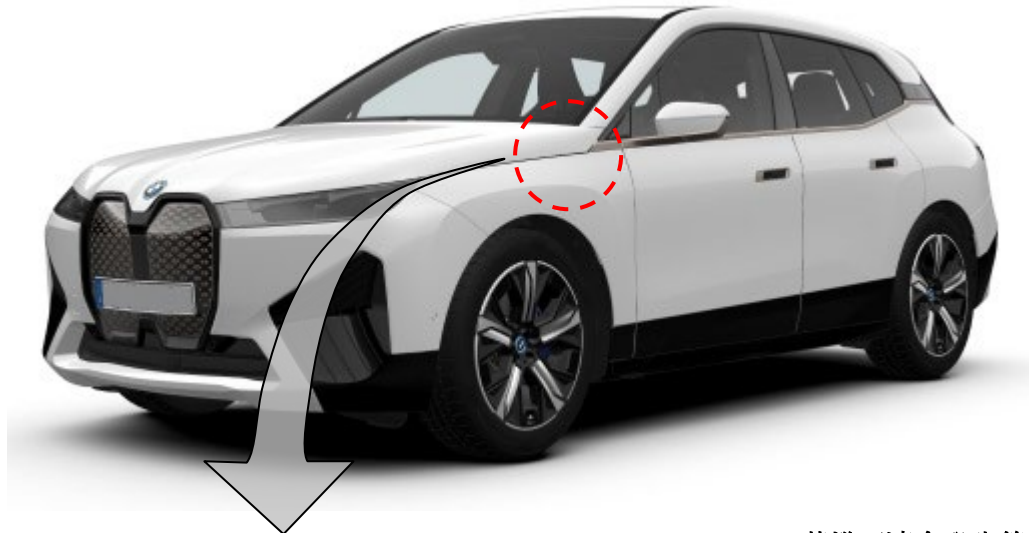

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

ステアリング ホイール エレクトロニクスのプログラムが不適切なため、ステアリング & レーンコントロール アシスト (LSA) とレーン チェンジ アシスト (SWA) は、HOD (ハンズ オフ ディテクション) に関する信号が正しく取得出来ない可能性がある。そのため、ステアリングホイールヒーターまたは車内暖房が有効の場合に、システムはドライバーの手がステアリングホイール上にあるかどうかを明確に検出できないおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリング ホイール エレクトロニクスを対策品と交換する。

識別：左フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。