


改善箇所説明図



「不具合発生箇所」

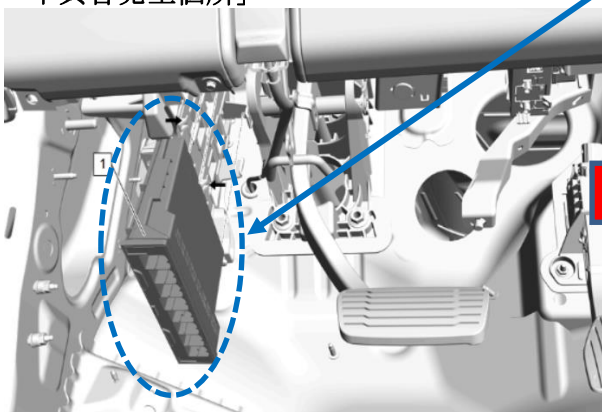

 は、ボディコントロールモジュールを示す。

<不具合の状況>

ボディコントロールモジュールにおいて、プログラムの設定を誤ったため、日本仕様に設定されていない緊急制動表示灯が作動し、制動灯及び補助制動灯が点滅する。そのため、保安基準第 42 条に抵触する。

<改善内容>

全車両、ボディコントロールモジュールをアップデートし、緊急制動表示灯を非作動とする。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に黄色ペイントを塗布する。