


# 改善箇所説明図

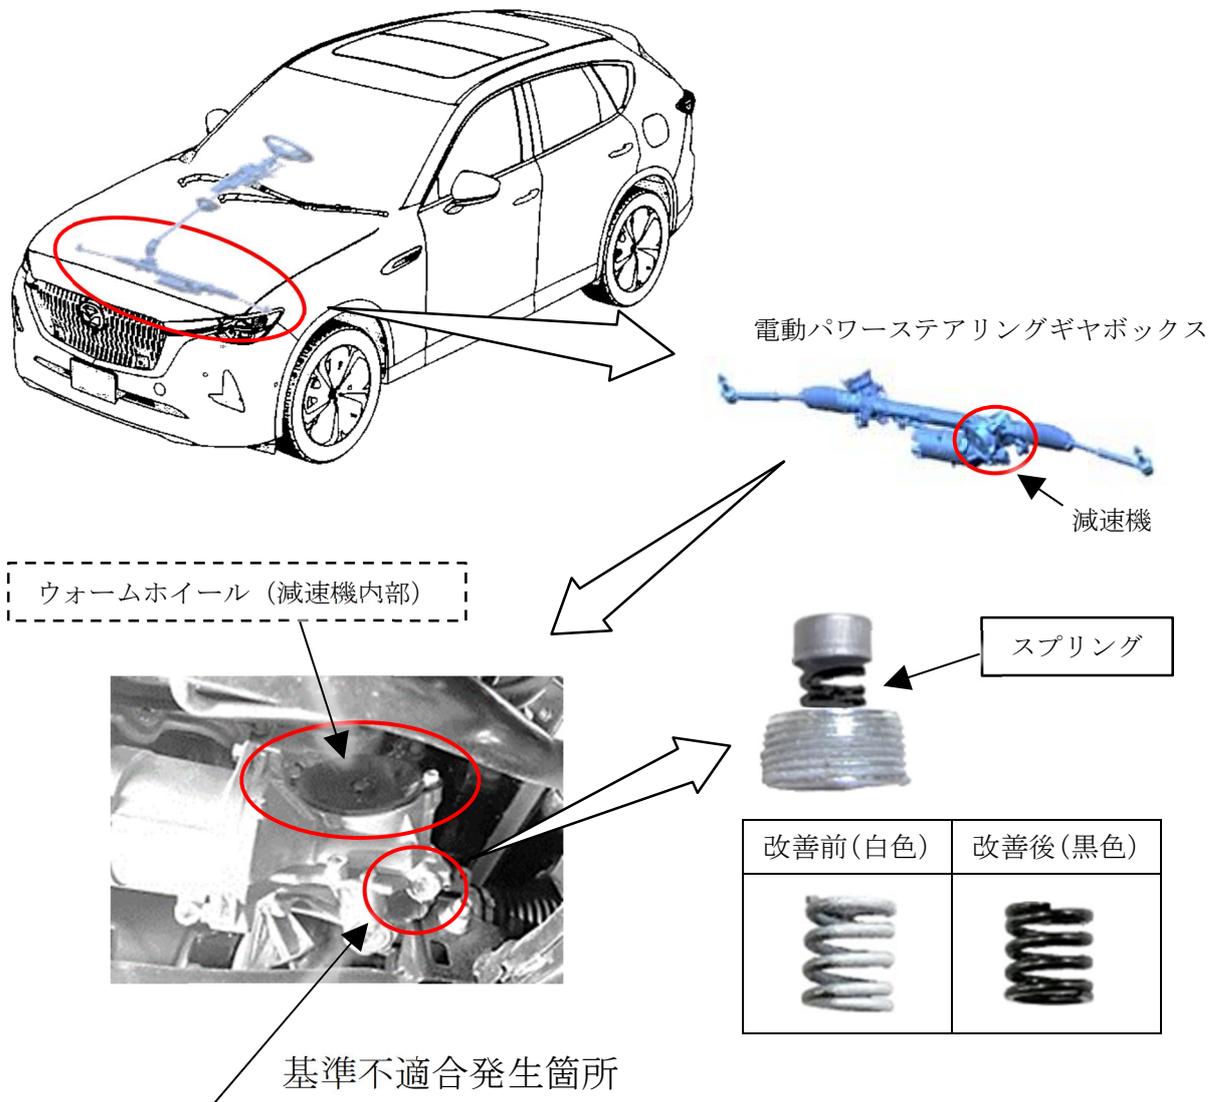

電動パワーステアリングギヤボックスにおいて、ギヤ同士の噛み合わせ荷重設定が不適切なため、噛み合い部に塗布したグリースが押し出され、摺動抵抗が増加する。そのため、ステアリングを操作するときの操作力が増大するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ギヤを噛み合わせるためのスプリングを対策品に交換する。また、押し出されたグリースをウォームホイールの噛み合い部に塗り直す。

識別：車台番号打刻のハイフン後一番目の数字上部に黄ペンを塗布する。

注)  は、交換する部品を示す。

 は、グリースを塗り直す部品を示す。