


改善箇所説明図

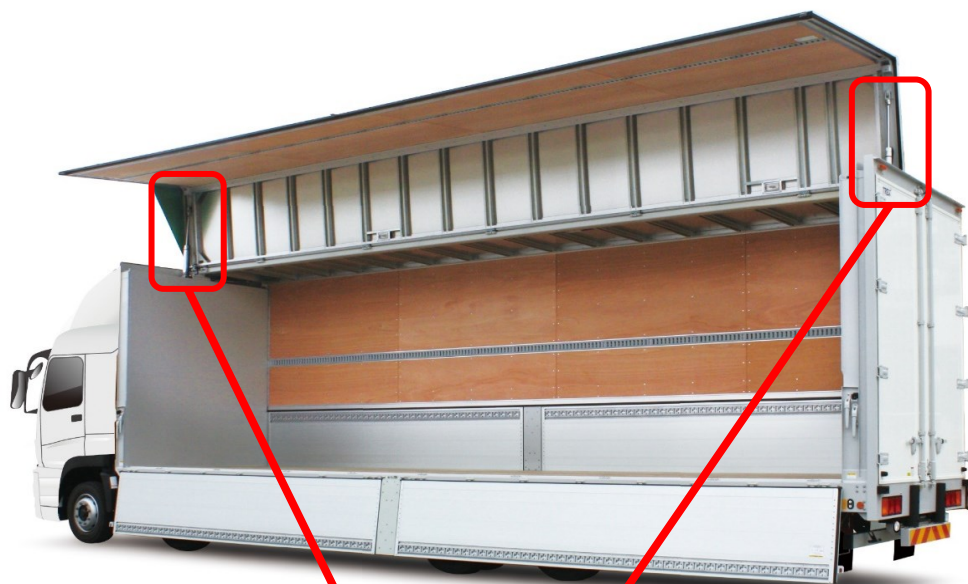

油圧シリンダー
(前後左右 4本)

は交換部品を示す。

【不具合の内容】

ウイング車の荷台において、油圧シリンダーのピストン部のシール構造が不適切なため、油圧が上げ側から下げ側(=ピストンロッド側)へ抜けることがある。そのため、ウイング開放時にウイングが下がり、最悪の場合、荷物の積み降ろし時に負傷するおそれがある。

【改善の内容】

全車両、油圧シリンダーを対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5442のステッカーを貼付けする。