


改善箇所説明図



三菱純正アクセサリ
LED バックアップランプバルブ

不具合発生箇所（嵌合部形状）

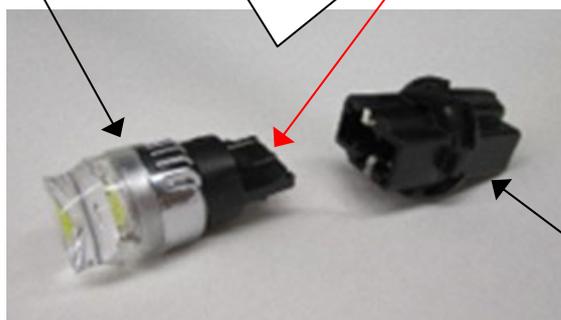

ソケット

販売店装着オプションパーツとして販売した三菱純正アクセサリLEDバックアップランプバルブにおいて、ソケットとの嵌合部の形状に設定不備があったため、当該バルブを組み付けると、ソケットとの嵌合が不完全となり、走行中やテールゲート開閉時の振動等により、バルブが外れ、バックアップランプが不灯となるおそれがある。

改善の内容

LED バックアップランプバルブを対策品と交換する。但し、対策品配備前に改修する車両については、ソケットを適合品と交換する。なお、LED バックアップランプバルブの対策品の配備は、令和6年4月末の予定。

注：図中の 内は、交換する部品を示し、 内は、LED バックアップランプバルブの対策品配備前に改修する場合に交換する部品を示す。