


改善箇所説明図

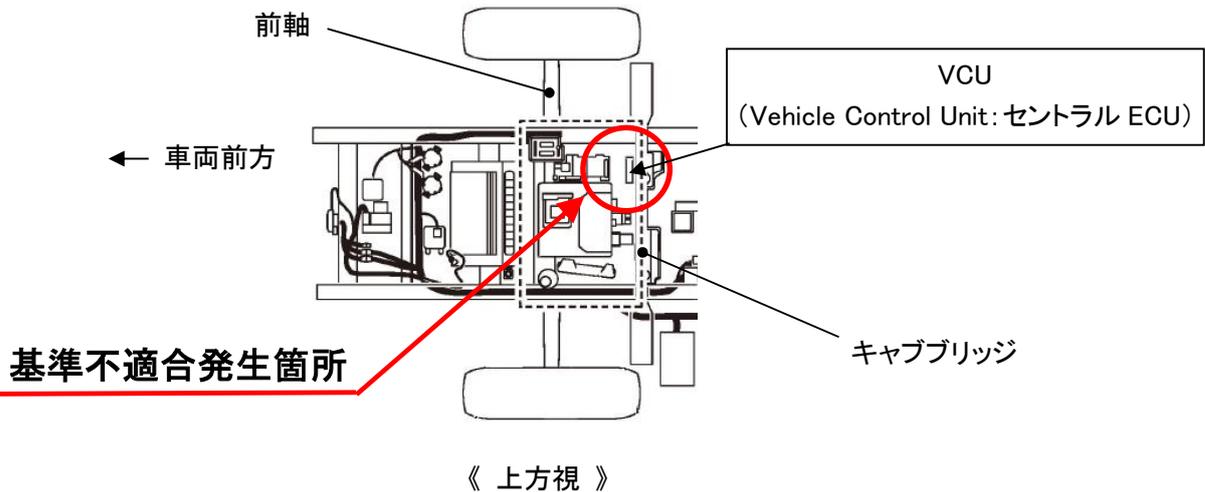

電気自動車の小型トラックにおいて、VCU の制御プログラムが不適切なため、通信エラーが生じていると誤判定し、安全のために高電圧システムをシャットダウンすることがある。このため、走行中に運転者が予期せぬタイミングで、メーター内に表示されている高電圧バッテリーの充電率が 0%を示して走行を継続できなくなる。

改善措置の内容

全車両、VCU の制御プログラムを対策品に書き換える。

注：□ は、制御プログラムを対策品に書き換える部品を示す。

識別：作業完了車には、アクセルペダル右側のキャビン側面に白色ペイントを塗布する。