


改善箇所説明図



「不具合発生箇所」

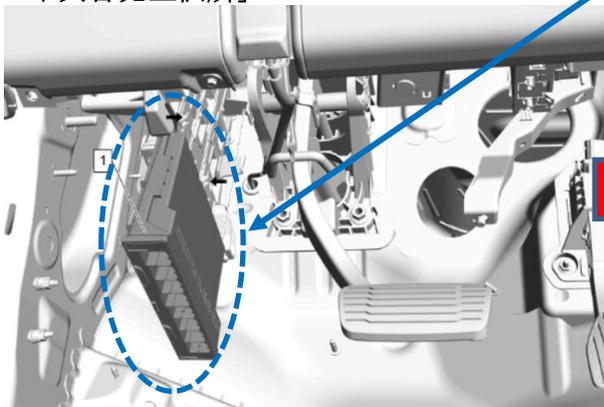

 は、ボディコントロールモジュールを示す。

<不具合の状況>

ボディコントロールモジュールのプログラムの一部に不具合があるため、オートライト使用時にトンネルなどの一時的にすれ違い用前照灯が自動点灯する状況下において、すれ違い用前照灯の自動点灯タイミングが数秒遅れる。そのため、保安基準不適合となる。

<改善内容>

全車両、ボディコントロールモジュールをアップデートする。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に白色ペイントを塗布する。