


改善箇所説明図

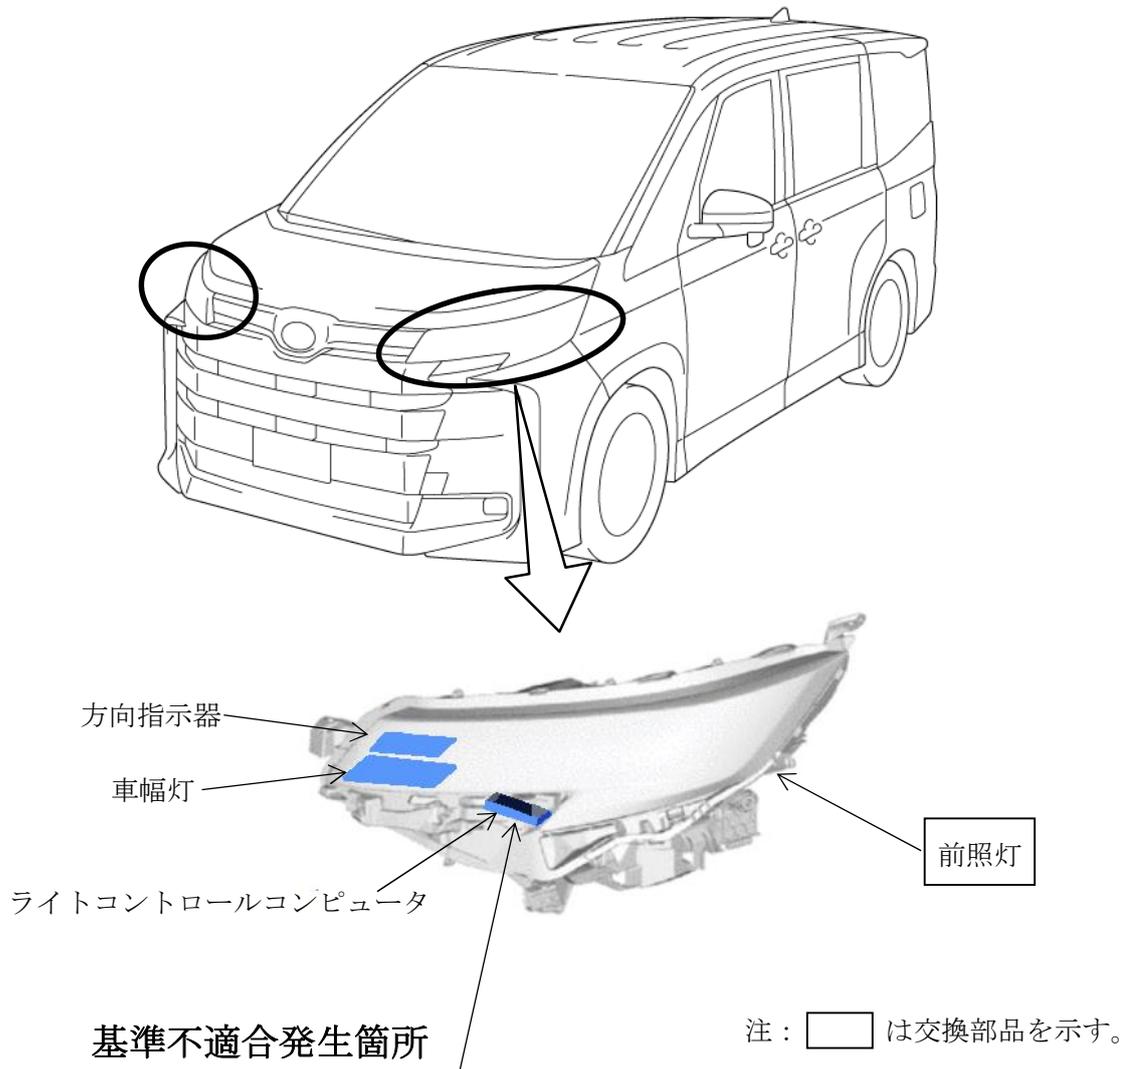

ライトコントロールコンピュータにおいて、点灯制御プログラムの設定を誤ったため、車幅灯が他の灯火器と同期して点灯・消灯すべきところ、方向指示器または非常点滅表示灯を操作した場合、正しく作動しないことがある。そのため、保安基準第34条（車幅灯の基準）に適合しない。

改善の内容

全車両、ライトコントロールコンピュータのプログラムを対策仕様に修正した前照灯に交換する。

識別：改善済車両には、車台番号の末尾の右に黄色ペイントを塗布する。