


改善箇所説明図

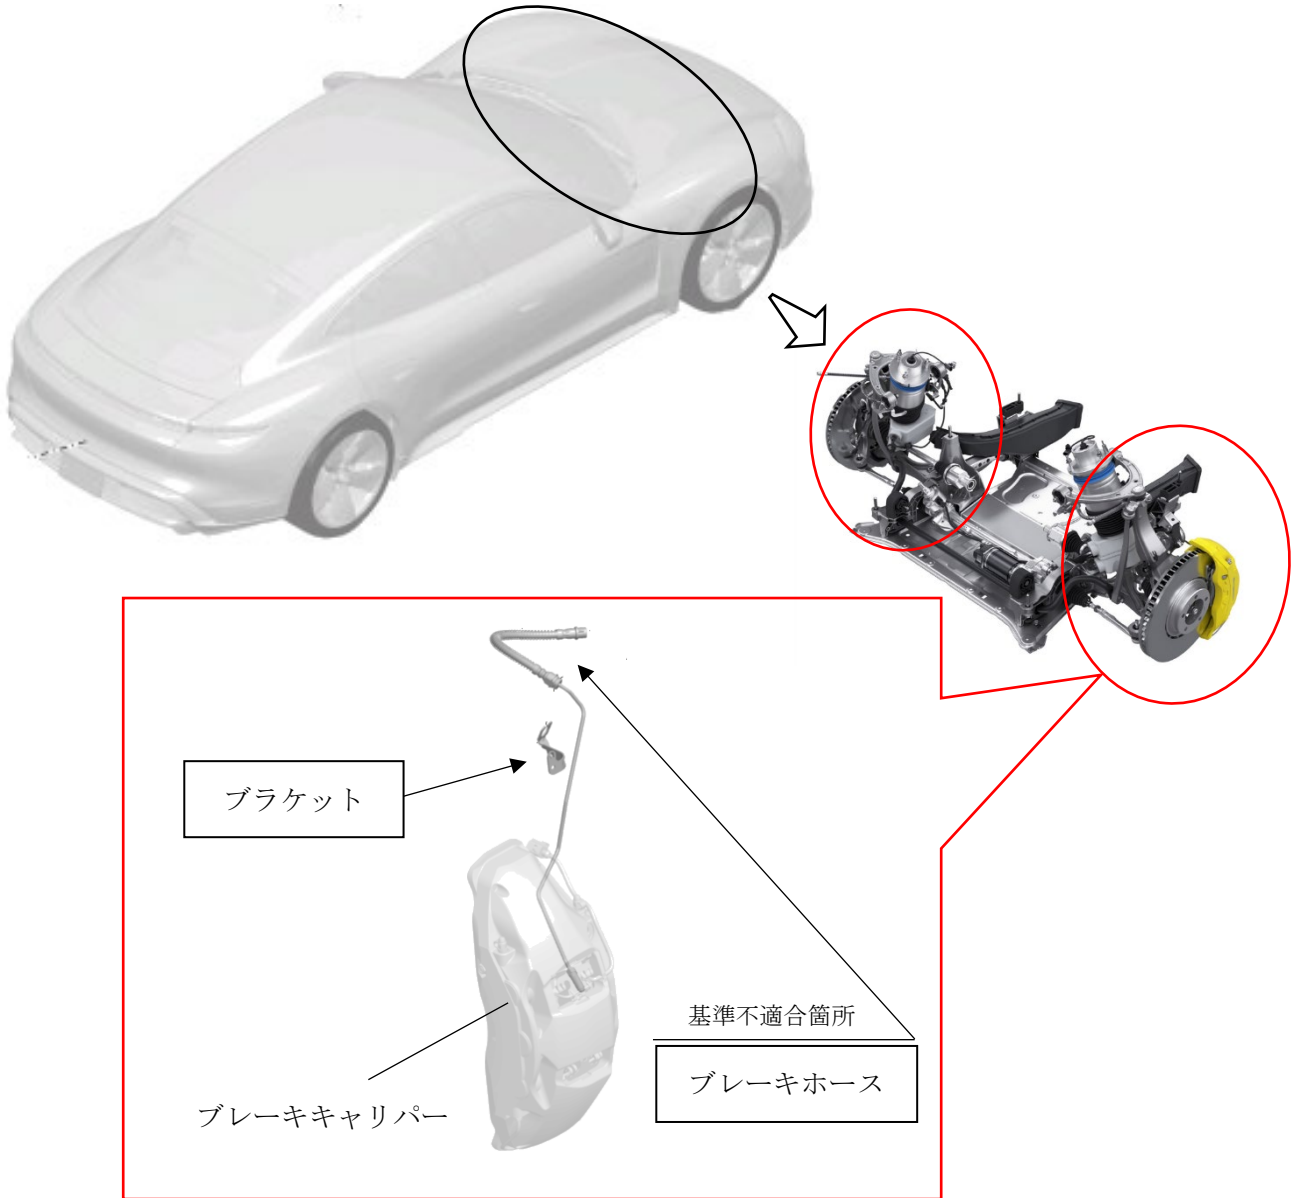

注：□内は対策品に交換する部品を示す

制動装置において、設計が不適切なため、前輪用ブレーキホースの長さが不足している。そのため、そのままの状態で使用を続けると、操舵角によりブレーキホース端部に過大な負荷がかかり、ブレーキホースに亀裂が発生する。最悪の場合、ブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前輪用ブレーキホースおよびブラケットを対策品と交換する。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の15桁目の下に黄色ペイントを塗布する。