


改善箇所説明図

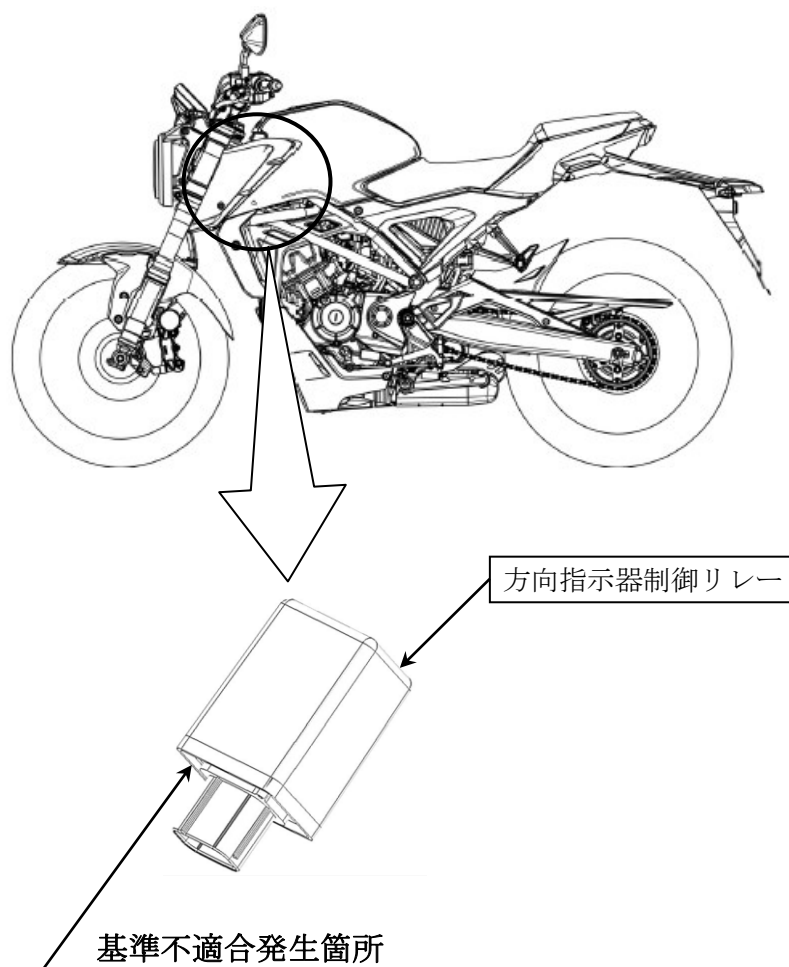

方向指示器を制御するリレーの内部回路が不適切なため、後部片側方向指示器が故障した際に、方向指示器のスイッチを故障側へ操作した後、故障していない側へ操作すると、故障していない側の前後方向指示器が速く点滅することがある。そのため、協定規則第53号の技術的な要件に適合しない。

改善の内容

全車両、方向指示器制御リレーを対策品と交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に白色の識別ラベルを貼付する。